Best Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-121338

(P2000-121338A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)


(51) Int.Cl. 7	識別記号	Fl	テーマコート' (参考)
	e e	GO1B 11/24	K 2F065
GO1B 11/24		11/02	Z 5B057
11/02 G06T 7/00 H01L 21/60	·	GO6F 15/62	405 A 604 T
		H01L 21/92	
		安置金田	未請求 請求項の数3 OL (全8頁)
(21)出願番号	特願平10-289913	(71)出願人	000178022 山形カシオ株式会社
(aa) III 🗺 🖂	平成10年10月13日(1998.10.13)		山形県東根市大字東根甲5400番地の1
(22)出願日	+16 10 + 107) 10 H (13001 10110)	(72)発明者	清野 秀行
			山形県東根市大字東根甲5400番地の1 山 形カシオ株式会社内
		(72)発明者	高橋 孝之
			山形県東根市大字東根甲5400番地の1 山
			形カシオ株式会社内
		(74)代理人	100074099
	•		弁理士 大菅 義之
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】電子部品検査装置

(57)【要約】

【課題】BGA電子部品のバンブの良否を確実且つ迅速 に判定する電子部品検査装置を提供する。

【解決手段】電子部品検査装置20は撮像カメラ21のレンズ22の上方に円筒状の照明ユニット23が配置される。照明ユニット23の上開口部には内側に張り出す3つのフランジにより形成された2つの輪状の光源室24が上下2段に形成され、その先端部に複数のLEDからなる光源25が配置されて輪状の照射部を形成する。この上開口部に近接して部品搭載装置の作業へッド等の部品保持器26がその吸着ノズルの先端にBGA電子の場合とで保持して撮像を待機する。撮像カメラ21により撮像された正常な形状のバンブ29の撮影画像は暗い背景の中の連続した且つ輪幅の一様な輪状の光輝像として得られる。この光輝像を少なくとも8等分する角度から、光輝像の直径及び輪の幅を測定して予め設定されている比較用データと比較して良否を判定する。

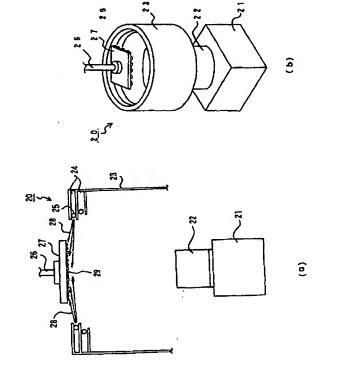

【特許請求の範囲】

【請求項1】 照明対象物をリング状に取り囲んで照明 すべく一定の円周に沿って配置された複数の光源を有す る照明手段と、

1

該照明手段によりBGA電子部品のボール配置面を浅い 角度で照射させる位置に前記BGA電子部品を保持する 部品保持手段と、

該部品保持手段に保持された前記BGA電子部品の前記 照明具により照射されているボール配置面を撮像する撮 像手段と、

を有して、

該撮像手段により撮像される前記BGA電子部品のボー ルが連続するリング状の光輝像となるように前記照明手 段、前記保持手段及び前記撮像手段を配置することを特 徴とする電子部品検査装置。

【請求項2】 予め入力された前記BGA電子部品の前 記ボールに係る所定のパラメータを記憶する記憶手段 と、

該記憶手段に記憶されている所定のパラメータと前記撮 像手段により撮像された前記BGA電子部品のボールの 前記光輝像から得られる所定方向のデータとに基づいて 前記BGA電子部品のボールの良否を判定する判定手段

を更に有することを特徴とする請求項1記載の電子部品 検査装置。

【請求項3】 前記保持手段と前記照明手段との相対位 置は、前記保持手段が保持する前配BGA電子部品のボ ―ル配設面に対する前記照明手段の光源からの照射角が 10度±5度になるように設定されることを特徴とする 請求項1記載の電子部品検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、BGA電子部品の ボールの良否の検査を適正に行う電子部品検査装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】従来より、電子機器の小型化と高速化の 要望に応えるべく、プリント基板に搭載される電子部品 のLSI集積度は高まる一方である。そのような電子部 品(チップ)のLSI集積度が高くなるほどチップから 外部に出す配線端子の数が増加する。すなわち、近年で は、通称むかでと称されていたリード線をチップの2つ の側面から突出させていた形状から、チップの四方の側 面からリード線を突出させて配線端子を増加させたもの が多くなり、更にはチップの下面全面にパンプといわれ る半球状の配線端子を形成した電子部品(BGA電子部 品) が多用されるようになっている。

【0003】図7(a) は、そのようなBGA電子部品の パンプ配設面(下面)の平面図であり、同図(b) はその A矢視─部拡大図である。同図(a),(b) に示すように、

BGA電子部品1の下面2には、全面にバンプ3が配設 されている。通常、これらのパンプ3は、NiまたAI の下地に半球状の半田ボールが施されている。このよう なBGA電子部品1は、部品搭載装置の搭載ヘッド先端 の吸着ノズルに吸着保持されてプリント基板の取付け位 置に移送され、プリント基板の配線端子とBGA電子部 品のパンプとが一致するように載置された後、半田ペー ストが固化されて、プリント基板上の所定の位置に固定 される。

10 【〇〇〇4】このようにチップの下面全面にバンプを備 えたものは、単に配線端子数を増加させ易いというばか りでなく、プリント基板に搭載する際にも作業が容易で あるという利点があるため、現在では一層需要が増大し ている。

【〇〇〇5】ところで、このBGA電子部品に限らず全 ての電子部品について言えることではあるが、電子部品 の配線端子に欠落や形状異変等の不具合があると、それ をそのままプリント基板に搭載したのでは、配線接続が 不良となってプリント基板全体が不良となってしまう。

【〇〇〇6】これでは他の搭載された部品までプリント 20 基板と一緒に破棄されることになって極めて不経済であ り、また、一枚のプリント基板に掛けた折角の搭載作業 時間が無駄になって作業効率の低下を招くという問題が 発生する。

【〇〇〇7】このような不具合を防止するためには、予 め電子部品の配線端子に異常が有るか無いかを検査し て、異常が発見されたものは不良品として排除しておか なくてはならない。

【〇〇〇8】図8(a) は従来の電子部品の検査装置の一 例を示す斜視図であり、同図(b) はその側断面図であ る。同図に示すように、この電子部品検査装置4は、撮 像カメラ5のレンズ6の上方に四角な枠組みの照明器7 が配置される。照明器7は、内部の四面がそれぞれ上に 広がる傾斜面8を形成しており、これらの四つの傾斜面 8にはそれぞれ上段、中段及び下段に分けて多数の光源 9が配設されている。

【0009】これら上中下の3段に分けられた光源9 は、照明する対象となる電子部品の種類によって使い分 けられるようになっており、同図(a),(b) に示す例で は、部品保持器11に保持されている部品12が下面に パンプ13を有するBGA電子部品であることに対応し て、同図(b) に矢印14で示すように、上段の光源9が 点灯している。

【〇〇1〇】図9(a) は、上記の照明器7によって照ら し出され、撮像カメラ5によって撮像された電子部品! 2 (図7(a),(b) に示したBGA電子部品1)のバンプ 配設面を示す図であり、同図(b) は、同図(a) の撮影像 の丸印Bで示す部分の模式的拡大図、同図(c)は、同図 (b) の撮影像の丸印Cで示す1個のボール部分を更に拡 50 大して示す図であり、検査用のボール良否認識用画像で

3

ある。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図9 (c) に示すように、このボール良否認識用画像は、薄暗 くほぼ全面を占める図には網目で示す背景部15の中 に、やや変形したラグビーボール状の4つの光輝像16 が十字対称形に映し出されているだけである。ボールの 丁度光輝像16として映し出されている部分が変形や欠 落している場合は不良であると判定できるが、光輝像1 6間では、背景部15と同一であるため、その部分の良 否を判断することができない。

【〇〇12】もし、この撮影画像を用いて良否の判断を 行うとすれば、画像を45度回転させて、再度全てのボ **―ルについて検査を行うことになる。すなわち、2倍の** 検査時間が掛かることになって検査の作業を著しく低下 させて問題となる。

【0013】また、画像を回転させず、図9(c)に示す 画像の4つの光輝像16の位置のみで、すなわち略1/ 2の確率で良否を判断した場合は、何も検査しない場合 よりは良いとしても、適正であったか否かは、そのBG A電子部品をプリント基板に搭載した後に通電して行う 実地検査で判明することになる。・

【〇〇14】しかし、これでは、ボールの不良なBGA 電子部品がプリント基板に搭載される機会が多分に残っ ており、電子基板製造の歩留りの向上が阻害され、前述 した不良発生による不経済な点や搭載作業時間の無駄の 問題が解決されないままとなってしまう。

【0015】本発明の課題は、上記従来の実情に鑑み、 プリント基板へ作業効率よく電子部品の搭載を行うべく BGA電子部品の実装面のボールの良否を確実に判定す る電子部品検査装置を提供することである。

[0016]

【課題を解決するための手段】以下に、本発明の電子部 品検査装置の構成を述べる。本発明の電子部品検査装置 は、照明対象物をリング状に取り囲んで照明すべく一定 の円周に沿って配置された複数の光源を有する照明手段 と、該照明手段によりBGA電子部品のボール配置面を 浅い角度で照射させる位置に前記BGA電子部品を保持 する部品保持手段と、該部品保持手段に保持された前記 BGA電子部品の前記照明具により照射されているボー ル配置面を撮像する撮像手段と、を有して、該撮像手段 により撮像される前記BGA電子部品のボールが連続す るリング状の光輝像となるように前記照明手段、前記保 持手段及び前記撮像手段を配置して構成される。

【〇〇17】そして、この電子部品検査装置は、例えば 請求項2記載のように、予め入力された前記BGA電子 部品の前記ボールに係る所定のパラメータを記憶する記 憶手段と、該記憶手段に記憶されている所定のパラメー タと前記操像手段により撮像された前記BGA電子部品 のボールの前記光輝像から得られる所定方向のデータと に基づいて前記BGA電子部品のボールの良否を判定す る判定手段と、を更に有して構成される。

【〇〇18】また、上記保持手段と上記照明手段との相 対位置は、例えば請求項3記載のように、上記保持手段 が保持する上記BGA電子部品のボール配設面に対する 上記照明手段の光源からの照射角が10度±5度になる ように設定される。

【〇〇19】これにより、BGA電子部品の実装面のボ ールが正常の場合は連続した且つ輪幅の一様な輪状の光 輝像として捉えることができ、その良否を確実に判定す 10 ることができるようになる。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を参照しながら説明する。図 1 (a) は、一実施の形態に おける電子部品検査装置の側断面図であり、同図(b) は、その外観斜視図である。同図(a),(b) に示すよう に、この電子部品検査装置20は、撮像カメラ21のレ ンズ22の上方に、上下に開口する円筒状の照明ユニッ ト23が配置され、下方の開口部は撮像カメラ21のレ ンズ22を取り囲んでいる。

【〇〇21】この照明ユニット23の上開口部には、内 側に鍔状に張り出す複数(図に示す例では3枚)のフラ ンジによって形成された複数(図の例では2つ)の輪状 の光源室24が上下2段に形成されている。そして、こ れらの光源室24の先端部に複数のLEDからなる光源 25が配置されて、それぞれ輪状の照射部を形成してい る。これら上下2段に分けられた輪状の照射部は、照明 する対象となる電子部品の種類によって使い分けられる ようになっている。

【0022】この照明ユニット23の上開口部に近接し て、部品保持器26(通常は部品搭載装置の作業へッ ド)がその吸着ノズルの先端に部品(同図の例ではBG A電子部品)27を保持して撮像を待機する。そして、 この部品27がBGA電子部品であるときは、同図 (a) の照射光28に示すように、上段の光源室24の光源2 5が点灯する。

【0023】部品保持器26と照明ユニット23との位 置関係は、照明ユニット23の照射光28により照射さ れるBGA電子部品27のバンブ29が配設されている 下面が浅い角度で照射されるように配置される。

【0024】図2(a) は、上記のBGA電子部品27の 一部拡大側面図であり、同図(b) は電子部品検査装置2 〇の照明器ユニット23によって照らし出され、撮像カ メラ21によって撮像されたBGA電子部品27の正常 バンプの光輝像を示す図、同図(c) は不良パンプの光輝 像を示す図である。

【0025】同図(a) に示すように、このBGA電子部 品27に、正常パンプ29-1と不良パンプ29-2が あるものとすると、正常パンプ29-1の撮影画像は、

50 同図(b) に示すように、半球状のバンプの底部近傍の周

10

30

40

50

面と中央部の面が背景部と同様に暗像く、中間部の周面が輸状に輝く光輝像32-1を形成する。このような正常パンプ29-1に対応する連続した輸状の光輝像32-1は、上述した部品保持器26と照明ユニット23との位置関係と共に、これらに対する撮像カメラ21の配置を調整することによって得ているものである。

【0026】他方、不良バンブ29-2が同図(a)に示すように、正常な半球29'であるべきものの略半分が欠損しているような場合、同図(c)に示すように、連続した輪状でであるべき光輝像が半分欠けた光輝像32-2となって撥像され、又、更に、正常な半球2"であるべきものの殆ど全部が脱落したバンプ跡29-3のような場合は、同図(d)に示すように、バンプの半田の跡が若干残って部分的に光る光輝像32-3となって撮像される。

【0027】このような光輝像32(32-1、32-2、32-3)は、本実施の形態においては、上述したようにパンプの中間部の正常な周面に当たった照射光が反射して形成されるべきものであるから、同図(a)の不良パンプ29-2や29-3の不良形状に限ることなく如何様な種類の不良形状にも対応して、図2(c),(d)に示す形状とは異なる別な輪状が不完全な形状の光輝像を形成する。

【0028】図3(a) は、本実施の形態において、上記図2(a) の正常なバンプ29-1に対して図2(b) に示すような連続する且つ輪幅の一様な輪状の光輝像を得るための、部品保持器26と照明ユニット23との位置関係を示す図である。図3(a)に示すように、部品保持器26が保持するBGA電子部品27のバンプ配設面に対する光源25からの照射角は10度±5度である。

【0029】これによって、図3(b) (図2(b) と同じ)に示す連続する且つ輪幅の一様な輪状の光輝像を得ることができる。もし、照射角が10度±5度よりも深い(角度が大きい)と、同図(c)に示すように、光輝像の輪幅が広がり過ぎる。このような光輝像は、パンプ表面に不良とすべき凹凸があっても、その陰影を吸収してしまうため、良否の判定が出来なくなる。

【0030】また、照射角が10度±5度よりも浅い (角度が小さい)と、同図(d)に示すように、バンプが 正常な場合でも、光輝像の輪に欠ける部分が現れて輪幅 が一様でなくなり、したがって、後述するように輪の幅 で良否の判定を行うことが出来なくなる。

【0031】図4(a),(b) は、上記パンプが正常な場合でも照射角が10度土5度よりも浅い場合に光輝像の輪に欠ける部分が現れる理由を説明する図である。電子部品製造工場において、同図(a) に示すBGA電子部品27が完成すると、チップ内部の回路が正しく端子(バンプ)と接続されていることを確認するためにパンプに通電して接続良否の検査を行う。この検査には、パーイングと呼ばれる二叉状のプローブコンタクト35を図の矢

印Fで示すようにパンプ29の付け根に押し込んで個々 のパンプ毎に上記の通電検査を行う。

【0032】このとき、同図(b)のバンプ平面図に示すように、バンプ29の付け根に盛り上がりのつぶれた部分29-5が形成される。このつぶれそのものは、バンプ29の品質(プリント基板の回路との接続機能)に悪影響を及ぼすものではないが、バンプの形状検査のとき、その映像に図3(d)に示すような影響が現れることになる。上記の部品保持器26と照明ユニット23との位置関係は、上記のつぶれた部分29-5を光輝像に含めないように配慮されて設定されている。

【0033】そして、本実施の形態における電子部品検査装置20は、上記の設定により得られる正常パンプ29-1の連続した且つ輪幅の一様な輪状の光輝像32に基づいてパンプの良否の検査を行うものである。すなわち、本実施の形態における電子部品検査装置20は、特には図示しないが、CPUやメモリ等から成る部品判定部を装備しており、メモリには、上記の正常パンプ29-1の連続した且つ輪幅の一様な輪状の光輝像32に対応する比較用データが、部品の良否判定用プログラムのパラメータとして、部品の種類毎に予め記憶されている。

【0034】本実施の形態においては、このパラメータと図2(b),(c)に示したような光輝像とに基づいて、BGA電子部品の良否(パンプの良否)を判定するものである。以下、これについて更に説明する。

【0035】図5(a),(b) は、部品良否判定処理における光輝像の測定方法を示す図であり、図6は、部品判定部による部品良否判定処理の動作を示すフローチャートである。これらの図5及び図6を用いて、BGA電子部品の良否判定処理を説明する。尚、この処理では、図1(a),(b) に示すBGA電子部品27の1個のボール(バンプ29)毎に順次良否の判定が行われる。

【0036】図6に示すフローチャートにおいて、処理が開始されると、先ず、撮影画像(光輝像)の直径を計測する(ステップS1)。この処理では、図5(a)に示すように、光輝像32の0度方向の直径を計測する。そして、計測して得られた寸法データと、予めメモリに記憶されている比較用データと比較して(ステップS

2)、その結果が予め設定されている許容範囲内であれば (S2 MY es)、次に直径計数回数が所定の回数、すなわち、図5(a) に示すO度、45度、90度、及び-45度の合計4回の計数が終了しているか否かを判別する (ステップS3)。

【0037】そして、未だ4回の計数が終了していなければ(S3がNo)、ステップS1に戻って再びステップS1~S3を繰り返す。これにより、図5(a)に示す、0度、45度、90度、及び-45度の、連続した輪状であるべき光輝像32を8等分する直径が順次計測され、予めメモリに記憶されている比較用データと比較

され、上記4方向全ての測定結果が予め設定されている 許容範囲内であれば(S3がYes)、図5(b)に示す リング幅サイズ(輪状光輝像32の輪の幅)の計測処理 に移行する。

7

【〇〇38】尚、もし上記の〇度、45度、90度又は -45度の計測の過程において、予めメモリに記憶され ている比較用データとの比較結果が予め設定されている 許容範囲から外れていれば(S2がNo)、その光輝像 32に対応するバンプ29がは不良バンプ29-2であ ると判断して、プリント基板への搭載処理を行わないよ う警告報知するエラー処理を行って(ステップS8)、 このBGA電子部品27に対する検査を終了する。

【0039】これにより、パンプ29を8等分する4箇所の直径の計測において、一つでも異常が発見された場合は、そのパンプ29は不良である、すなわちそのBGA電子部品27は不良であると判断されて、プリント基板に搭載されることなく廃棄される。

【0040】一方、上述したように、計測された直径が 予め設定されている許容範囲内であれば(S3がYes)、図5(b)に示すリング幅サイズの計測処理に移行 20 し、同図5(b)に示すように、O度、45度、90度、 及び-45度の方向のうち先ずO度の方向に2箇所のリ ング幅サイズの計測を実行する(ステップS4)。

【0041】そして、その計測結果が予めメモリに設定されて記憶されている許容範囲内であるか否かを判別し(ステップS5)、許容範囲内であれば(S5がYes)、続いて、このリング幅サイズの計測処理が所定回数、すなわち、図5(b)に示す0度、45度、90度、及び-45度の合計4回の計数が終了しているか否かを判別する(ステップS6)。

【〇〇42】そして、未だ4回、計8箇所の、計数が終了していなければ(S6がNo)、ステップS4に戻って再びステップS4~S6を繰り返す。これにより、図5(b)に示す、〇度、45度、9〇度、及び一45度の、連続した輪状であるべき光輝像32を8等分する8箇所の輪状の光輝幅が順次計測される。そして、その計測結果が予めメモリに記憶されている比較用データと比較され、上記8箇所の全ての測定結果が予め設定されている許容範囲内であれば(S6がYes)、このボール(バンプ)は良品であると判断して(ステップS7)、このバンプに対する検査を終了して次のバンプの計測と判定の処理にを実行する。すなわち、再びステップS1~S7の処理が実行される。

【0043】このように処理が繰り返されて、BGA電子部品27の全てのパンプ29に対する計測が異常無しの状態で終了すると、このBGA電子部品27は正常である、すなわち良品であると判断して、プリント基板への搭載処理実行の制御に移行する。一方、上記のステップS5で、測定結果が許容範囲外であったときは(S5がNo)、この場合も、上述したステップS8の処理を

行って、このBGA電子部品27に対する検査を終了する。

【〇〇44】このように、BGA電子部品のバンプの直径に相当する光輝像の長さを複数の角度から計測し、バンプの円形度合いを許容範囲内であるかどうか判断し、且つ光輝像の輪状の幅をも複数の角度から計測し、その幅が許容範囲内であるかどうか判断して、凹凸、欠落等の不具合を検出するようにする。そして、計測した長さと幅の全てが許容範囲内であれば、正常な半球である、すなわち適正な形状のバンプが在ると判断する。一方、計測した長さと幅の内、1つでも許容範囲外の長さ又は幅があれば正常なバンプではない、すなわち、不良電子部品であると判断して警告報知する。

【0045】また、従来のようにBGA電子部品を45 度回転させて2回に渡る検査を行う必要がなく、1回の 撮像で得られた画像を用いてバンプの全周面に亙って検 査を行うことができるので、正確で時間効率のよい検査 を実行することができる。

[0046]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、正常なパンプの撮影画像を連続した且つ輪幅の一様な輪状の光輝像として映し出すので、1回の撮像でパンプの全周面に亙って検査することができ、したがって、正確で且つ効率よく不良パンプつまり不良電子部品の検出を行うことができ、これにより、パンプ不良のBGA電子部品を誤って実装する不都合を防止することができて経済性と歩留りが向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a) は一実施の形態における電子部品検査装置 30 の側断面図、(b) はその外観斜視図である。

【図2】(a) はBGA電子部品の一部拡大側面図、(b) は電子部品検査装置によって撮像されたBGA電子部品の優良パンプの光輝像を示す図、(c),(d) は不良パンプの光輝像を示す図である。

【図3】(a) は本実施の形態における部品保持器と照明 ユニットとの位置関係を示す図、(b) はその位置関係が 良い場合のパンプの映像を示す図、(c),(d)は位置関係 が悪い場合の映像を示す図である。

【図4】(a),(b) は正常なバンブの光輝像の輪に欠ける部分が現れる場合の理由を説明する図である。

【図5】(a),(b) は部品良否判定処理における光輝像の 測定方法を示す図である。

【図6】部品判定部による部品良否判定処理の動作を示 すフローチャートである。

【図7】(a) はBGA電子部品のバンブ配設面(下面)の平面図、(b) はそのA矢視一部拡大図である。

【図8】(a) は従来の電子部品の検査装置の一例を示す 斜視図、(b) はその側断面図である。

【図9】(a) は従来の照明器と撮像カメラにより撮像さ 50 れたBGA電子部品のバンプ配設面を示す図、(b)は

10

(a) の丸印B部分の模式的拡大図、(c) は(b) の丸印C 部分を更に拡大して示すボール良否認識用画像である。 【符号の説明】


- BGA電子部品 1
- 2 下面
- 全面にパンプ 3
- 電子部品検査装置 4
- 制御台 5
- 撮像カメラ 6
- 照明器 7
- 傾斜面 8
- 光源 9
- 11 部品保持器
- 12 部品(BGA電子部品)
- 13 バンブ
- 14 照射光
- 15 操像画像背景部
- 16 光輝像

- 20 電子部品検査装置
- 撮像カメラ 21
- 22 レンズ
- 23 照明ユニット
- 24 光源室
- 25 光源
- 26 部品保持器
- 27 部品(BGA電子部品)
- 28 照射光
- 10 29 パンプ
 - 29-1 正常パンプ
 - 29-2、29-3 不良バンプ
 - 29′、29″ 正常であるべきパンプの形状

[図3]


- 32 光輝像
- 32-1 正常光輝像
- 32-2、32-3 不良光輝像
- 35 プローブコンタクト (パーイング)


[図1]

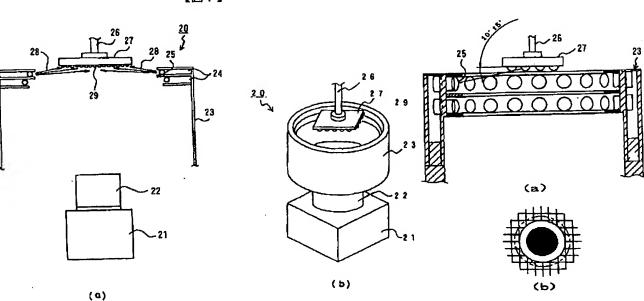





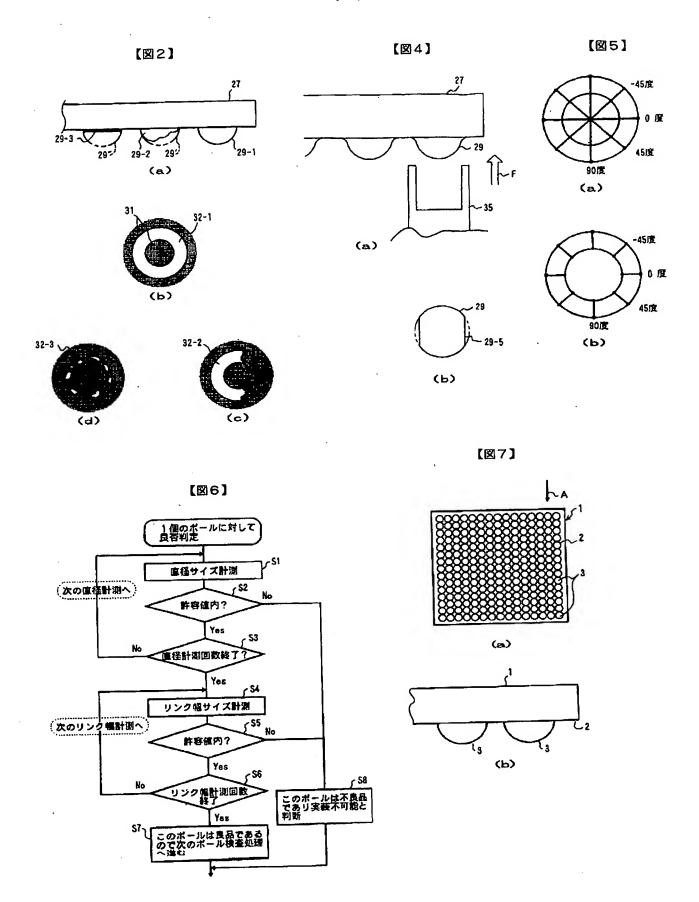

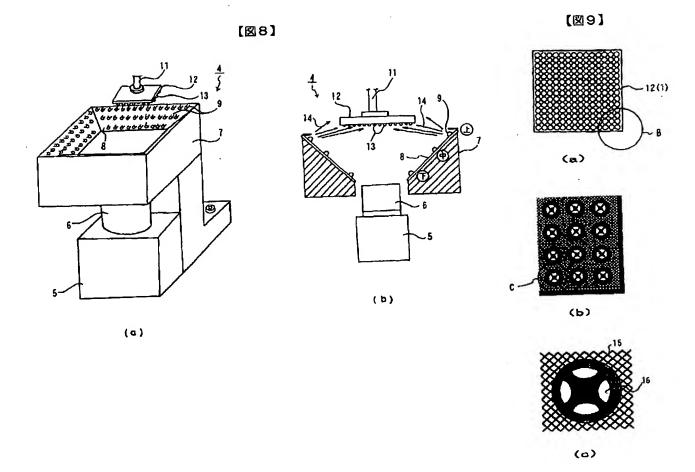

フロントページの統き

Fターム(参考) 2F065 AA61 BB07 BB25 CC26 FF04 GG07 GG13 PP11 TT03 UU01 5B057 AA03 BA15 DA03 DB02 DC03 DC09 DC36

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.